

Betriebsstelle	MST ID	MST Name	Prüfergebnis	Bemerkungen und Hinweise des Prüfers (BLM/Tegeo)	Handlungsempfehlung laut Prüfer (BLM/Tegeo)	Prüfergebnis 2020 (Consulaqua)
Cloppenburg	16310100	10_Sandweg Holtkamp II	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A
Aurich	1415220	522 LBH 22 Hesel	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A
Aurich	1415270	527 LBH 27	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A
Stade	400081290	Abbenseeth UE 129	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A
Cloppenburg	13610470	Ahausen Peilbrunnen 47	ohne Bewertung	Messdaten geben keinen Aufschluss, ob die nachgewiesenen Tonsperren im Bereich der GW-Geringleiter im Gebirge liegen - Messung des Gebirges nicht erfolgt, da kein Auftrag	keine Handlungsempfehlung	B2
Brake-Oldenburg	9610525	Ahnhorn I	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A
Cloppenburg	9700016	Bethen 2/6 I	geeignet		keine Handlungsempfehlung	B1
Stade	400910010	Bexhövede G 1	nicht geeignet	"wahrscheinlich ungeeignet", da hydr. Kurzschluss über Ringraum	Sanierung oder Neubau	A
Stade	405180161	Bornberg UE 16 Fl	geeignet		keine Handlungsempfehlung	C
Cloppenburg	9700028	Bösel I	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A
Meppen	40504531	Bramhar I	nicht geeignet	"wahrscheinlich ungeeignet", da nicht teufengerecht abgedichtet	Sanierung oder Neubau	A
Cloppenburg	9700037	Bürener Tannen I	nicht geeignet	nicht vollständig verfüllt, hydr. Brückenbildung möglich	Sanierung (Nachverfüllung des Ringraums, zuvor Dichtigkeit des Vollrohrs prüfen)	A
Stade	402480040	Buxtehude G 4	nicht geeignet	"bedingt" geeignet, da teufengerechte Tondichtung nicht zweifelsfrei nachweisbar ist	Sanierung oder Neubau	A
Stade	400081460	Deinstedt UE 146	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A
Stade	403180030	Dollern G 3 (AB 045)	nicht geeignet	"bedingt" geeignet, da teufengerechte Tondichtung nicht zweifelsfrei nachweisbar ist	Sanierung oder Neubau	A
Cloppenburg	9700062	Eggemühlen II	geeignet		keine Handlungsempfehlung	B1
Stade	400081140	Elmlohe UWO 114	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A
Hannover-Hildesheim	40004568	Elze-Berkhof: GWM20273Hy (Fuhrberger Feld)	geeignet	"wahrscheinlich" geeignet	keine Handlungsempfehlung	A
Hannover-Hildesheim	40004444	Forst Esloh: PBE 71	nicht geeignet	"möglicherweise ungeeignet", da hydr. Kurzschluss über Ringraum	Sanierung oder Neubau	B3
Hannover-Hildesheim	40004623	Grasdorf: GWM60520	geeignet		keine Handlungsempfehlung	B1
Brake-Oldenburg	9610399	Großenkneten I	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A
Cloppenburg	9700098	Gut Vorwalde I	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A
Meppen	40505121	Haar I	ohne Bewertung	SV und Messdaten widersprechen sich	keine Handlungsempfehlung	ohne Bewertung
Hannover-Hildesheim	40003144	Hagen: 416	nicht geeignet	"wahrscheinlich ungeeignet", da hydr. Kurzschluss über Ringraum	Sanierung oder Neubau	A
Cloppenburg	9700108	Halen	geeignet		keine Handlungsempfehlung	ohne Bewertung
Stade	402010040	Heinschenwalde G 4 / Oerel	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A
Cloppenburg	2612170	Holdorf VF-217	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A
Cloppenburg	9700137	Ihendorf	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A
Aurich	3111860	Jever OOWV 186	geeignet		keine Handlungsempfehlung	B1
Stade	405180340	Kallmoor UE 34	nicht geeignet	keine hydr. wirksame Ringraumabdichtung	Sanierung (Nachverfüllung des Ringraums, zuvor Dichtigkeit des Vollrohrs prüfen)	B2
Brake-Oldenburg	9610159	Klein Bornhorst IV	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A
Meppen	40507061	Kleinringerwösten I	geeignet	"wahrscheinlich geeignet"	keine Handlungsempfehlung	A
Cloppenburg	9700148	Klünenberg	nicht geeignet	Tonsperre weist hohen Sandanteil auf, hydr. Abdichtung unwirksam	Sanierung (Nachverfüllung des Ringraums, zuvor Dichtigkeit des Vollrohrs prüfen)	A
Meppen	40502220	Lorup	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A
Cloppenburg	9700174	Matrum (alt)	nicht geeignet	nicht vollständig verfüllt, hydr. Brückenbildung möglich	Sanierung (Nachverfüllung des Ringraums, zuvor Dichtigkeit des Vollrohrs prüfen)	A
Stade	400080491	Meinstedt UE 49 Fl	nicht geeignet	keine hydr. wirksame Ringraumabdichtung	lith. Aufbau des anstehenden Gebirges mittels Induktions-Log überprüfen -> ggf. Sanierung (Nachverfüllung des Ringraums, zuvor Dichtigkeit des Vollrohrs prüfen)	A
Meppen	7214381	MG 1 438	geeignet	"wahrscheinlich geeignet"	keine Handlungsempfehlung	A
Hannover-Hildesheim	40003128	Mittelrode: MR_4nf	nicht geeignet	"möglicherweise ungeeignet", da hydr. Kurzschluss über Ringraum	Sanierung oder Neubau	A
Stade	400080600	Neu-Ebersdorf UE 60	nicht geeignet	keine hydr. wirksame Ringraumabdichtung	Sanierung (Nachverfüllung des Ringraums, zuvor Dichtigkeit des Vollrohrs prüfen)	A

Meppen	40504651	Neuenlande (EL) I	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A
Stade	405181301	Niederrochtenhausen UE 130 FI	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A
Cloppenburg	9700302	Nikolausdorf (neu)	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A
Stade	400080811	Northum UE 81 FI	nicht geeignet	unvollständig verfüllt und keine hydr. wirksame Ringraumabdichtung	Sanierung (Nachverfüllung des Ringraums, zuvor Dichtigkeit des Vollrohrs prüfen)	A
Stade	400081481	Oereeler-Moor UE 148 FI	nicht geeignet	teils unvollständig verfüllt	Sanierung (Nachverfüllung des Ringraums, zuvor Dichtigkeit des Vollrohrs prüfen)	A
Stade	405180121	Oxstedt HL 12 FI	geeignet	"wahrscheinlich" geeignet	keine Handlungsempfehlung	B2
Brake-Oldenburg	6110241	P 24 oben (24 FL) (Hatten)	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A
Cloppenburg	2412220	Peheim	nicht geeignet	nicht vollständig verfüllt, hydr. Brückenbildung möglich	Sanierung (Nachverfüllung des Ringraums, zuvor Dichtigkeit des Vollrohrs prüfen)	A
Brake-Oldenburg	2512160	Peilrohr 216 (Wiefelstede)	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A
Cloppenburg	13810401	Plaggenschale Peilbrunnen 40.1	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A
Cloppenburg	9700214	Rechterfeld	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A1 (2021)
Stade	405180871	Rockstedt UWO 87 FI	nicht geeignet	keine hydr. wirksame Ringraumabdichtung	Sanierung (Nachverfüllung des Ringraums, zuvor Dichtigkeit des Vollrohrs prüfen)	A
Aurich	1720021	Schattenburg SB2	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A
Hannover-Hildesheim	40001768	Schneeren: G 7	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A
Cloppenburg	9700231	Schwagstorf	geeignet	Messstelle war vollständig mit Mutterboden bedeckt	Messstellenkopf besser schützen/markieren	B3
Cloppenburg	9700244	Stüvenmühle I	geeignet		keine Handlungsempfehlung	ohne Bewertung
Cloppenburg	9700246	Südfelde	nicht geeignet	keine hydr. wirksame Ringraumabdichtung	Sanierung (Nachverfüllung des Ringraums, zuvor Dichtigkeit des Vollrohrs prüfen)	A
Brake-Oldenburg	9610481	Thölsdorf	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A
Cloppenburg	2413710	Thülsfelde VF-371	geeignet		Fremdkörper entfernen	B2
Stade	405181331	Uthlede UWO 133 FI	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A
Verden	500000461	UWO 008 Eversen	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A1 (2021)
Verden	500000473	UWO 015 Unterstedt SO	nicht geeignet	teils unvollständig verfüllt und keine hydr. wirksame Ringraumabdichtung	Ausbautiefe mittels Kamerasondierung überprüfen (weicht von Ausbauzeichnung ab) // Sanierung (Nachverfüllung des Ringraums, zuvor Dichtigkeit des Vollrohrs prüfen)	A1 (2021)
Verden	500000477	UWO 018/1 Bötersen	nicht geeignet	unvollständig verfüllt, nachgewiesene Tonsperren nicht vollständig gequollen	Sanierung (Nachverfüllung des Ringraums, zuvor Dichtigkeit des Vollrohrs prüfen)	A
Verden	500000505	UWO 038/1 Everinghausen	geeignet		Ausbautiefe mittels Kamerasondierung überprüfen (weicht von Ausbauzeichnung ab)	A1 (2021)
Verden	500000530	UWO 054 Ostervesede	nicht geeignet	"wahrscheinlich nicht geeignet", da keine hydr. wirksame Ringraumabdichtung	Ausbautiefe mittels Kamerasondierung überprüfen (weicht von Ausbauzeichnung ab) // Kontrolle Lithologie mittels Induktions-Log // Eignung endgültig nach Prüfung des anstehenden Gebirges feststellbar werden, im Zweifel muss saniert werden (Nachverfüllung des Ringraums, zuvor Dichtigkeit des Vollrohrs prüfen)	A1 (2021)
Cloppenburg	9700257	Varrelbusch	nicht geeignet	keine hydr. wirksame Ringraumabdichtung	Sanierung (Nachverfüllung des Ringraums, zuvor Dichtigkeit des Vollrohrs prüfen)	A
Meppen	40510800	Venhaus	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A
Hannover-Hildesheim	40000285	Vinnhorst I	nicht geeignet	"wahrscheinlich ungeeignet", da hydr. Kurzschluss über Ringraum	Sanierung oder Neubau	A1 (2021)
Hannover-Hildesheim	40000439	Wegensen II	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A
Stade	405180351	Wistedt-Tostedt UE 35 FI	geeignet		keine Handlungsempfehlung	B2
Lüneburg	600120056	WW Adendorf AD 5	ohne Bewertung	Abbruch der Messung, Sonden passen nicht in Ausbau	keine Handlungsempfehlung	ohne Bewertung
Aurich	1911581	WW Feldhausen, GWM 158/1	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A
Lüneburg	600710099	WW Garstedt GA 5a	nicht geeignet	"wahrscheinlich ungeeignet", da hydr. Kurzschluss über Ringraum	Sanierung oder Neubau	A
Meppen	7910821	WW Getelo 82 o	nicht geeignet	hydr. Kurzschluss über Ringraum	Sanierung oder Neubau	B3
Meppen	7910861	WW Getelo 86 o	geeignet		keine Handlungsempfehlung	B3

Meppen	7910863	WW Getelo 86 u	geeignet		keine Handlungsempfehlung	B3
Meppen	7910871	WW Getelo 87 o	geeignet		keine Handlungsempfehlung	B3
Meppen	7910873	WW Getelo 87 u	geeignet	"wahrscheinlich geeignet"	keine Handlungsempfehlung	B3
Meppen	6810211	WW Haselünne-Stadtwald 21 o	geeignet	"wahrscheinlich geeignet"	keine Handlungsempfehlung	A
Lüneburg	601110049	WW Kähmen KM 18	geeignet	"grundsätzlich geeignet"	keine Handlungsempfehlung	B1
Sulingen	200611638	WW Kirchdorf PB 50	nicht geeignet	"möglicherweise ungeeignet", da hydr. Kurzschluss über Ringraum	Sanierung oder Neubau	A
Sulingen	200912243	WW Lemförde B 2 M 1	nicht geeignet	"wahrscheinlich ungeeignet", da hydr. Kurzschluss über Ringraum	Sanierung oder Neubau	A
Sulingen	200912248	WW Lemförde B 3 M 3	nicht geeignet	"wahrscheinlich ungeeignet", da hydr. Kurzschluss über Ringraum	Sanierung oder Neubau	B2
Sulingen	200110438	WW Liebenau II G.13	geeignet		keine Handlungsempfehlung	A
Sulingen	200510172	WW Schwaförden PB 60	geeignet		keine Handlungsempfehlung	B2
Sulingen	200512411	WW Schwaförden PB 74	nicht geeignet	"wahrscheinlich ungeeignet", da hydr. Kurzschluss über Ringraum	Sanierung oder Neubau	B2
Sulingen	201112251	WW Stolzenau PB 38	geeignet	(Auftrag zur Prüfung lief über Wasserversorger) "hinsichtlich der Verfüllung des Ringraums geeignet"	keine Handlungsempfehlung	A
Meppen	7010262	WW Varloh 26 o	geeignet	"wahrscheinlich geeignet"	keine Handlungsempfehlung	A
Stade	400080032	Zeven II	geeignet	"wahrscheinlich" geeignet	keine Handlungsempfehlung	A